



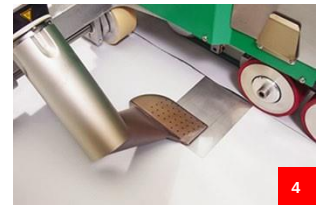


Ứng dụng của màng tổng hợp

Lắp đặt

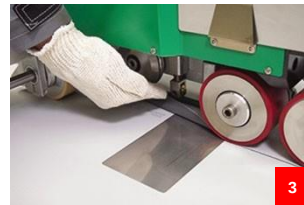

1. Trải màng ra và đặt nó chồng lên nhau 12 cm cho vòng đệm. Màng được đánh dấu tại nhà máy bằng các đường nổi chồng lên nhau và đường định vị dây buộc để dễ lắp đặt. Cuộn nửa chiều rộng có thể được sử dụng trong các khu vực chu vi và góc quan trọng của tòa nhà.
2. Tất cả các bề mặt hàn phải sạch và khô. Thiết bị hàn khí nóng tự động LEISTER VARIMAT được khuyến khích sử dụng để hàn chồng lớp. Các cài đặt như tốc độ, lưu lượng không khí và nhiệt độ hàn có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiệt độ môi trường thay đổi.
3. Nhả khóa trên cơ cấu súng; Vòi phun phải nằm phẳng trên màng liền kề với màng chồng lên nhau. Sau đó trượt vòi phun giữa hai màng cho đến khi cơ chế súng khóa lại.
4. Máy bây giờ sẽ tự động di chuyển theo các cài đặt được cấu hình.

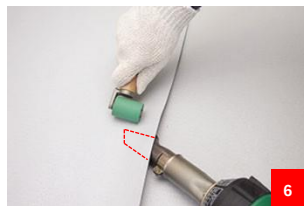

5. Các góc của màng nên được bo tròn bằng kéo. Nên tránh tạo nhiều lớp chồng nhiều hơn ba lớp.
6. Trong trường hợp sử dụng thiết bị hàn khí nóng cầm tay, nên thực hiện hàn trước để tránh rò rỉ không khí từ vùng hàn. Mép sau của chồng lớp phải được hàn bằng một mối hàn mỏng liên tục trước. Để thực hiện điều này, nhanh chóng chèn vòi phun và nhấn màng xuống bằng sườn của con lăn ép nó vào mép vòi phun.
7. Để thực hiện mối hàn cuối, hãy lắp súng hơi nóng vào lớp chồng "còn lại" ở góc 45°. Khi đã đạt đến nhiệt độ hàn thích hợp và màng bắt đầu "chảy", con lăn tay được đặt vuông góc với vòi phun và ấn nhẹ. Di chuyển súng dọc theo lớp chồng, đồng thời di chuyển con lăn silicon qua mối nối.
8. Để kiểm tra chất lượng của mối hàn, sử dụng một dải (tối thiểu 30 mm) của 2 màng hàn. Cắt dải và dùng tay kéo 2 màng hàn ra. Sự nứt vỡ của mối hàn chất lượng cao sẽ xảy ra trên vật liệu cùng với sự lộ ra của lưới gia cố, mối hàn không được bong ra.

Ví dụ về ứng dụng



Vận chuyển và lưu trữ

- Các cuộn màng tổng hợp được vận chuyển trên pallet.
- Tất cả các cuộn màng tổng hợp đều có nhãn trắng xác định màng, độ dày, chiều dài và chiều rộng của nó.
- Mỗi cuộn được đóng gói trong gói riêng lẻ bổ sung.
- Các cuộn màng tổng hợp nên được đặt trên pallet để bảo vệ hoàn toàn khỏi độ ẩm bằng bạt vải sạch.
- Giữ khoảng cách tối thiểu 1 m với bất kỳ nguồn nhiệt nào.

